

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-28404

No. 111006

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿	機種	ONW-10
環境	環品	所在地	神奈川県横浜市港北区日吉本町5-4-1	機番	000696
		ユーザー名	まつみ医院 様	納入日	平成17年10月21日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		返送先	納入先と同じ	受付日	平成23年9月14日
計	3			発送日	平成23年10月5日

修理依頼・異常内容

オーバーフロータンク排水口に落下物

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

鉗子キャップが落下しており、引き上げました。
運転確認して異常が無いことを確認しました。

写真1：オーバーフロータンク

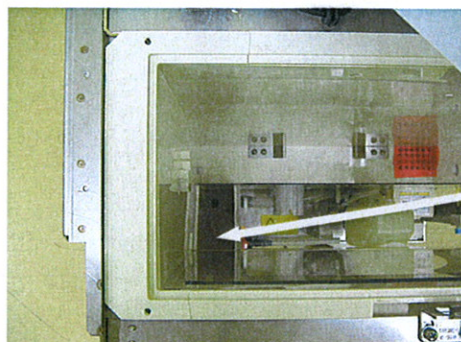


写真2：落下物



☆説明用に別の機械を分解しました。

[2] 修理・点検内容

- オゾン水濃度測定：0.70～0.80mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.77L/min 圧力：0.082～0.154MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：3901回

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考

承認

江
23.10-6
口

審査

江
23.10-6
口

作成

H23.10.6

中澤