

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-32518

No. 111014

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株）東京支店 殿			機 種	ONW-10B
客先	1	所 在 地	東京都中央区日本橋箱崎町 5-14			機 番	001444
環営	1						
環品	1						
		ユ-ザ-名	KKCウエルネス東京診療所 様			納 入 日	平成 20 年 3 月 28 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成 23 年 9 月 17 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	平成 23 年 10 月 7 日

修理依頼・異常内容

・洗浄槽 破損

不具合原因（故障箇所）と処置予定



[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水槽上面のフランジ部分が2つに破断していました。（写真1）
これを接着・溶接して修理しました。

写真1：水槽上面

写真2：破断部分 修理前

写真3：破断部分 修理後

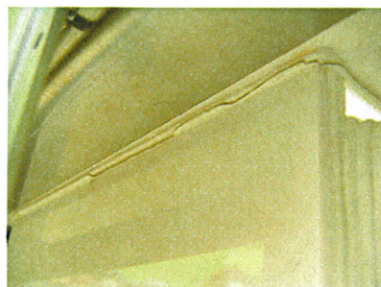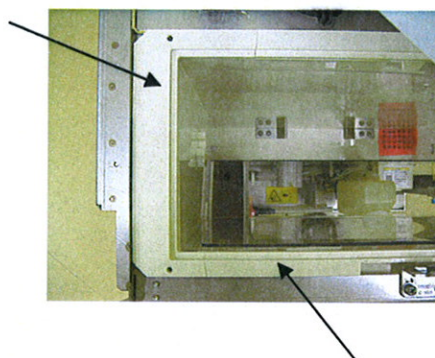

[2] 修理・点検内容

1. 水槽修理
2. オゾン水濃度測定：0.49～0.57 mg/L・・・正常
3. 酸素流量測定：0.78 L/min・・・・・・正常
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
5. 運転カウンタ：183回

—以上—

承認
江 23.10.14 口
審査
江 23.10.14 口
作成
H23.10.14 中澤

交換部品			
部品コード	部品名称	数量	備考