

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 111128

配 布 先		納 入 先	新鋭工業（株） 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	埼玉県所沢市小手指町1丁目3-3			機 番	001359
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	所沢肛門病院 様			納 入 日	平成20年3月29日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成23年9月29日
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	平成23年11月25日
計	3						

修理依頼・苦情内容

水漏れが再発した

（平成23年2月 岡山工場にて洗浄槽を修理後、約7ヶ月間で1817回運転した機械である）



不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

前回発生した亀裂部分亀裂が発生して水が漏れました。（写真1）
修理しても再発の可能性がありますので新品の水槽に交換しました。
これと併せて性能劣化した部品を交換しました。

写真1：亀裂部拡大

写真2：交換部品一式

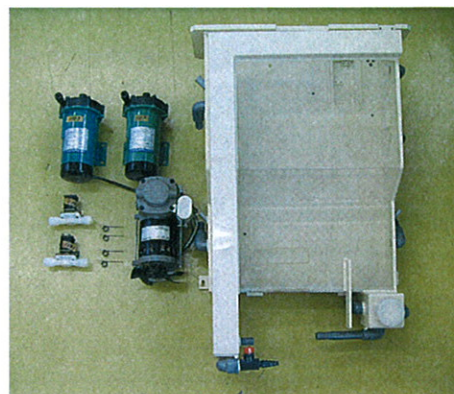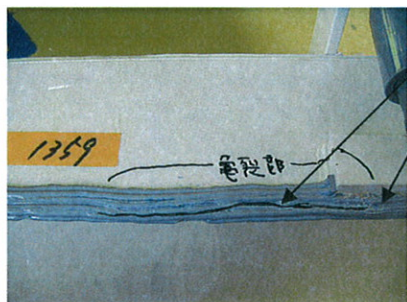

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真2をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.52～0.58mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.0% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.098～0.173MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	洗浄槽	1	
	エアコンプレッサー	1	
	水ポンプ（P-2、P-3）	2	
	排水バルブチューブ	1	
	フタスプリング	4	
	給水電磁弁	2	

承認



審査



作成

H23. 11. 28

中澤