

仁心内科クリニック 御中

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおりご報告申し上げますので 今後ともご指導ご高配を賜りますようお願い申し上げます

敬具


点検報告書

No. 210824

配 布 先		客先住所	埼玉県三郷市戸ヶ崎 1-631-4	機 種	O E D - 1 0 0 0
客先	1				
環営	1	受 付 日	2021 年 8 月 3 日	機 番	1 0 0 2 3 3
環品	1				
		点検者	株式会社 I H I 物流産業システム 中澤 	点 検 日	2021 年 8 月 23 日
計	3	経緯	トレイ ASSY（部品コード 762103840）を購入されたが、「小物入れ」と「樹脂円盤」について外観不良をご指摘いただいた。トレーは止むなく使用した。		

経緯 トレイ ASSY (部品コード 762103840) を購入されたが、「小物入れ」と「樹脂円盤」について外観不良をご指摘いただいた。トレーは止むなく使用した。

写真 1 : 小物入れ (溶接部が割れている) 写真 2 : 樹脂円盤 (接着面がキザキザしている)

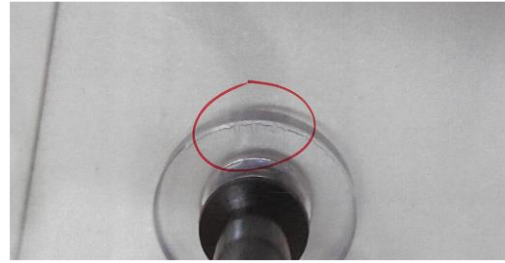

1 : 小物入れ 点検結果

現物を確認した結果、溶接部の割れではなく、溶接部の終端処理の美観が悪いことでした。ここは手作業で溶接しており、美観の点をご容赦ください。

下記の項目を点検し、異常ありませんでした。

- ・外観・・・破損、変形、損傷、汚損は無いか
- ・溶接部・・・溶接欠け、溶接不良、焦げ色が無いか
- ・フタ部・・・引っ掛かり無く開閉するか
- ・寸法・・・図面通りか

2 : 樹脂円盤 点検結果

現物を確認した結果、キザキザ部分はバリでは無く接着部分の隙間でした。



隙間が大きいと接着不良の恐れがありますが、これは問題の無い範囲と判断いたします。

下記の項目を点検し、異常はありませんでした。

- ・外観・・・変形、損傷、汚損は無いか
- ・接着部・・・接着不良は無いか
- ・寸法・・・図面通りか

開封、ご使用した点と、弊社の点検結果から、トレーの交換は致しかねますが
今回のみ「2」を 選別したものと交換させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。今後とも品質の向上に努めてまいります。

参考写真

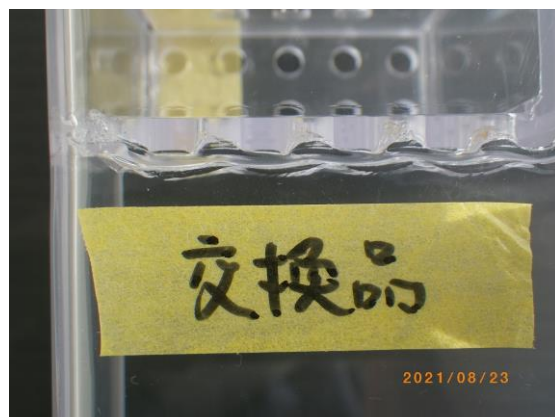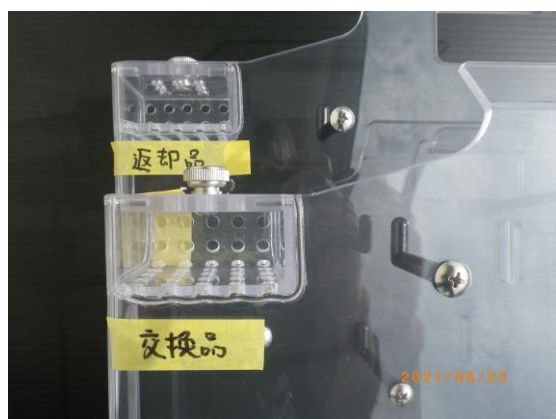

2021 年 8 月 3 日

新鋭工業株式会社
土屋様

(株)六濤 埼玉営業所
担当：三戸(サンノヘ)
TEL:048-651-9811
FAX:048-651-9812
e-mail:sannohe@rikutoh.co.jp

OED 用トレーにつきまして

お世話になります。(株)六濤の三戸と申します。この度は仁心内科クリニック様案件へ
のご対応ありがとうございます。

先方より指摘された箇所について、写真を送りますのでご確認よろしくお願い致します。

お忙しいところ恐縮ですが、交換等可能かどうか再度ご連絡をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

