

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

03-12000

No. 120123

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿		機種	ONW-10
環境防品	1	所在地	京都府向日市寺戸町向畑57-3		機番	000285
	1	ユーザー名	岩本医院 様		納入日	平成16年2月25日
		点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年11月30日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成24年1月12日

修理依頼・苦情内容

エアー噛み音発生。定期メンテナンス依頼


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水ポンプが性能劣化しており、これから異音が発生したものと思われます。
この他に性能低下した部品交換および定期メンテナンスを実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：性能低下部品

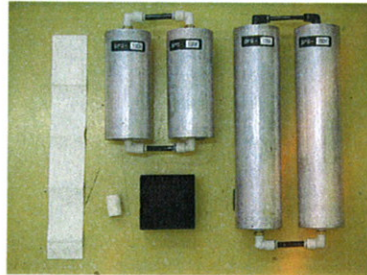

[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表および写真参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.41～0.49mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.1% 酸素流量：0.80L/min 圧力：0.098～0.184Mpa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常。オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認	交換部品			
	部品番号	部品名称	数量	備考
審査		定期交換部品 吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ	1式	
		水ポンプ	3台	P-1、P-2、P-3
作成		オゾン水系統配管	1式	
		給水電磁弁ダイヤフラム	2個	
H24.1.23 中澤		水位レベルセンサー	3本	
		エアコンプレッサー	1台	
		フタスプリング	2個	