

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	05-14985	No. 130916
--------	----------	------------

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 福岡支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	長崎県大村市池田1丁目50-1			機番	000530
環営	ユーザー名	さくらクリニック 様			納入日	平成17年11月24日
	点検者	中澤一裕	作業時間	7.0Hr	受付日	平成25年7月24日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年9月09日
計	2					

修理依頼・苦情内容


オーバーホール (定期メンテナンスご契約ユーザー様)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

定期交換部品以外のセンサー類やポンプなど、性能が劣化した部品を交換しました。

No1～3：水位センサ、水ポンプ、チューブ類 No4～8：スプリング、電磁弁、オゾン発生装置

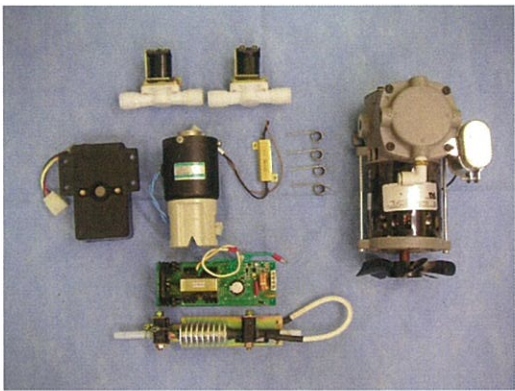

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.52～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.7% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.127～0.218 MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認	交換部品			
安 25.9.16 田	部品番号	部品名称	数量	備考
審査	1	水位センサー（LVL,LVH1,LVH2）	3本	
中 25.9.16 澤	2	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3台	
作成	3	配管チューブ、パッキン	1式	
	4	フタスプリング	4個	
	5	給水電磁弁、排水電磁弁	3個	抵抗 ASSY 含む
	6	オゾンセンサー	1個	
H25. 9. 16	7	エアコンプレッサー	1台	
中澤	8	オゾン発生装置	1式	