

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 101013

配布先	納入先	新鋭工業販売（株）長野営業所 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	長野県上田市中心西1丁目1-20			機番	000168
環営	ユーザ名	安藤病院 様			納入日	平成15年10月31日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成22年6月22日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成22年10月12日
計	3					


修理依頼・苦情内容

エラー4（水位レベルセンサ異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水バルブを動作させる抵抗が故障して洗浄槽に水が溜まらない状態になり、これを水位センサ（LVL）が検知してエラー4を発報しました。

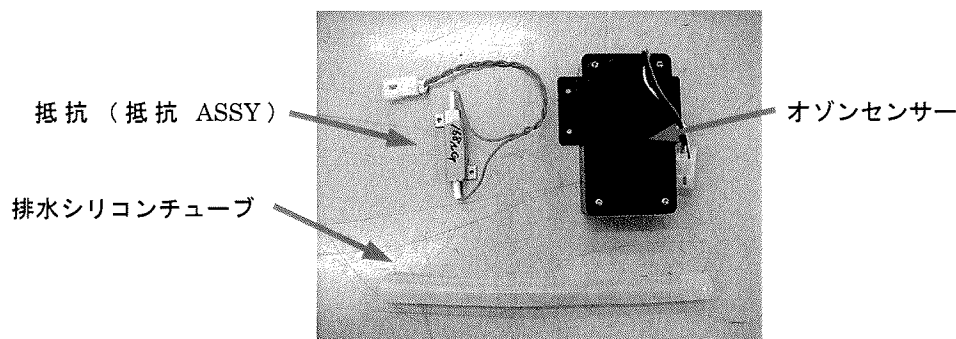

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.48～0.60mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・次回要交換
酸素濃度：93.6% 酸素流量：0.83L/min 圧力：0.121～0.212MPa（60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

次回は定期部品の交換をご検討ください。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	抵抗 ASSY	1	
	排水シリコンチューブ	1	
	オゾンセンサー	1	

承認



審査



作成

H22.10.13

中澤

—以上—